




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Previtali																		N. CIV. 4-12A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 0 2																	
CATASTO Boscaleone f.15; mp.1866-3047																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi e abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						a			b			c			d			e			A = 3														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									1 2									B = 6																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																										
																		spazi liberi									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruito nella seconda metà del XIX secolo.																		Edificio a filo di strada a pianta a L. Altezza di tre piani. Tetto a padiglione. Sul fronte strada a piano terra serie continua di aperture arcuate, a sesto ribassato, quella centrale d'ingresso dell'androne. Marcapiano. Al 2° piano porte-fine ste. Balcone centrale al 1° piano sopra l'androne. Sul lato ovest corpo a un piano con copertura arcuata (ribassata) e sovrastante terrazza. Fronte interno: sul lato est ballatoio d'angolo. Vano scale interno con sovrastante altana.									Muratura mista, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Fronte strada: a piano terra zoccolatura in cemento rustico. Bugnatura in cemento. Ai piani superiori cornici in arenaria. Balcone in pietra. Terrazza ovest con pilastri in arenaria. Pianerottoli in mattoni. Terrazza a est con balaustra in pietra artificiale. Nell'androne carrate in arenaria e pavimento in mattoni. Tettoia in ondulux.																										
Sec. XX: aggiunto a est corpo di fabbrica a un piano (negozio) con grande apertura rettangolare e sovrastante terrazza con balaustra su strada (B).																											PROPOSTE DI RESTAURO																										
Coperto il cortile, chiuso il ballatoio al 1° piano; modificata apertura a piano terra.																											Demolire corpo B e comignolo in facciata. Togliere insegne luminose. Riporre in vista le murature. Sistemare aperture a piano terra (togliere contorni di travertino). Demolire baracca su terrazza.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																																																					
BIBLIOGRAFIA																		CARATTERISTICHE E CONTESTO:																																			
																		Facciata simmetrica ben composta. Cortile quadrangolare coperto. Terrazza a est e a ovest.																																			
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																										
NEG. 151.5a / 151.6a / 153.2 / 153.4																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

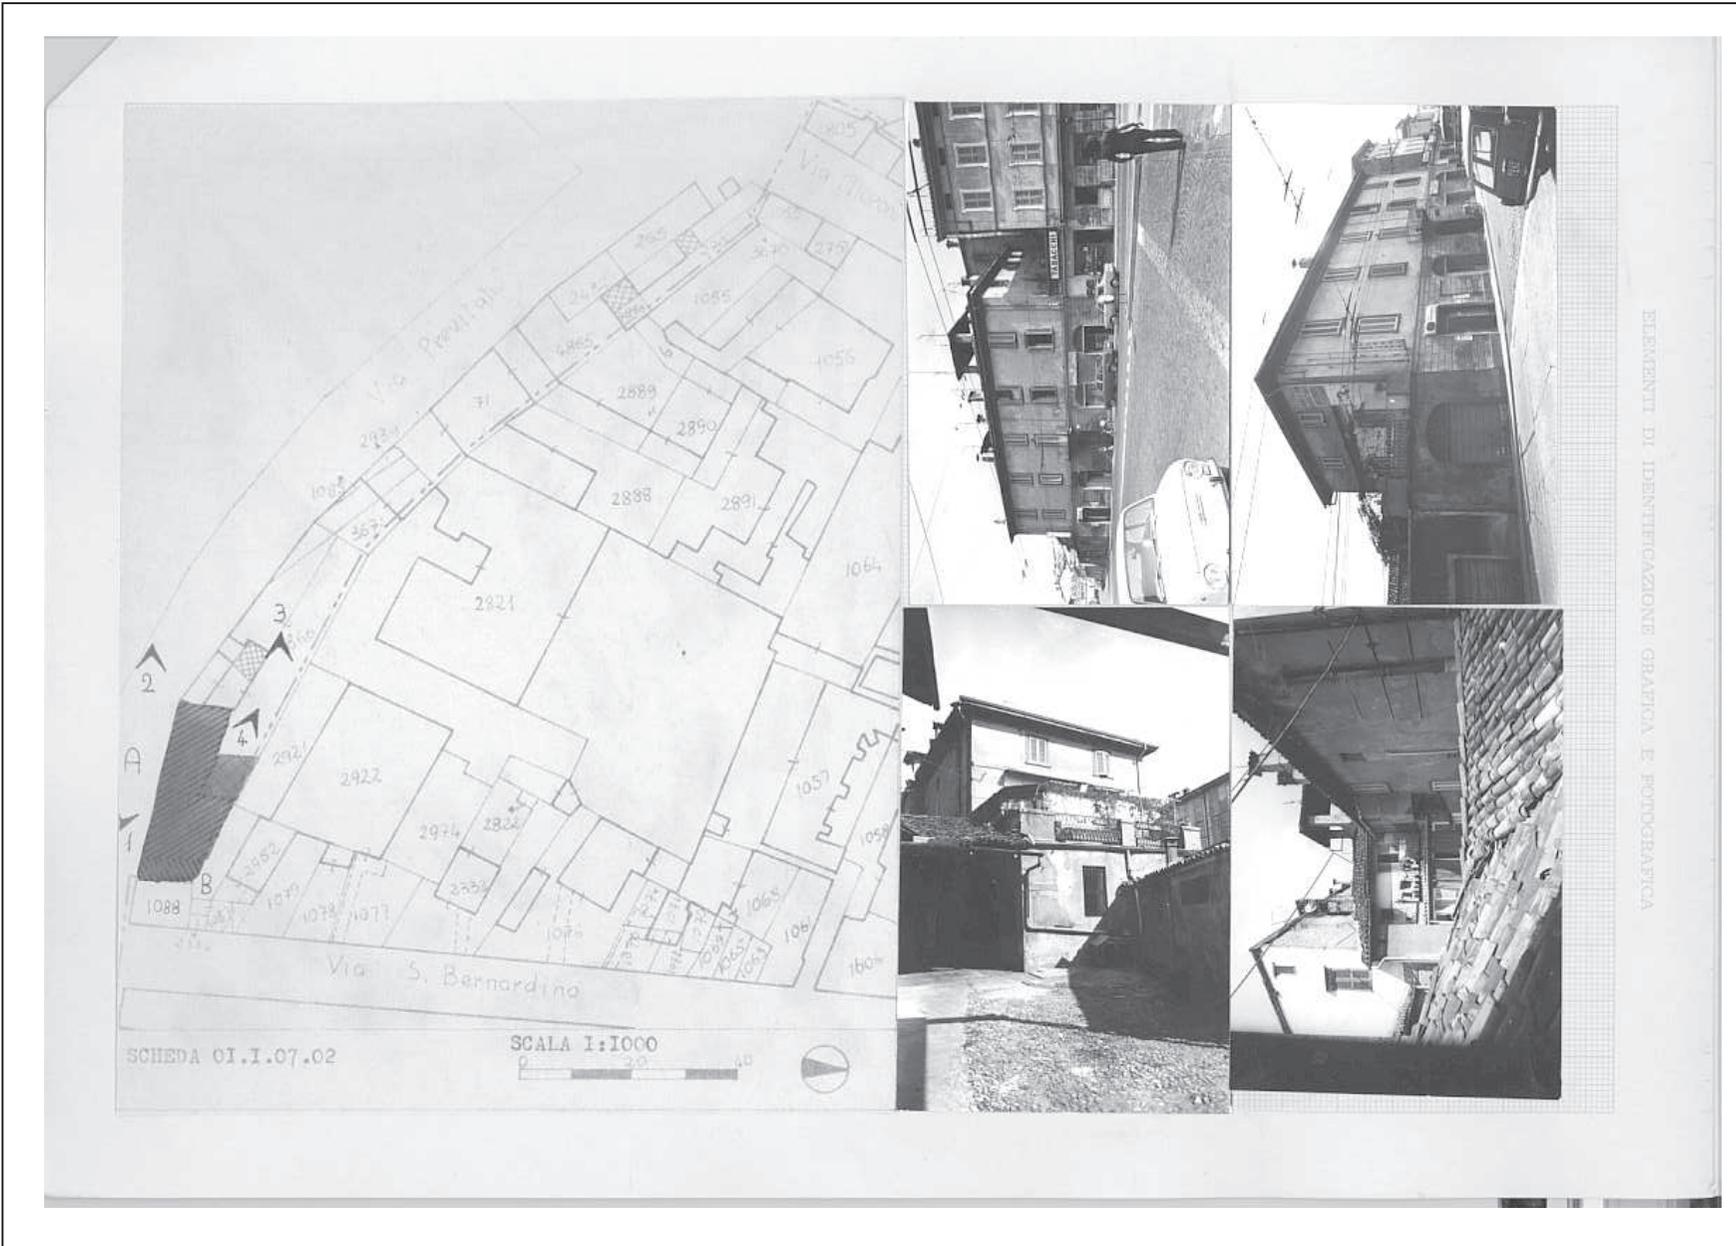

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA