




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Casa Pesenti</b>																		EPOCA <b>sec. XIX-XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>Moroni</b> VIA <b>Moroni</b>																		N. CIV. <b>133-141</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo f. 13; mp. 1049</b>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>negozi e abitazione</b>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art.11</b>																											a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA																											1 2								
																											1 2								
																											1 2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Costruito nei primi anni del <b>XX</b> secolo. Rifacimento della facciata e interni ai primi del <b>XX</b> secolo (murato in parte il portico sulla controfacciata). Costruiti in giardino tre box in lamiera. Allungato ballatoio sul lato nord e chiuso a l'espèce di veranda.																		Edificio in cortina con pianta a U Corpo A su strada a quattro piani. Corpi B e C (ex scuderie) a 2 piani. Copertura a due falde (A) e a padiglione (B). Ballatoio nel corpo C e balconi sui tre piani sul lato sud del cortile (corpo A). Facciata simmetrica con aperture ad arco ribassato a piano terra decorate con motivi liberty. Balcone centrale al 1° piano. Sottogronda con dentelli. Cancello e ringhiera vano scale nell'androne in ferro battuto; stanze con affreschi nel corpo centrale.									Muratura mista, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Su strada: zoccolatura, contorni, balcone e sottogronda in pietra artificiale. Fronte interna: alcuni contorni in arenaria. Ballatoi in cemento con mensole in pietra. Androne in mattonelle di cemento e carraie in arenaria. Gradini in arenaria. Pianerottoli in mattonelle.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
BIBLIOGRAFIA																		Cortile acciottolato a motivi geometrici a diversi colori. Buon giardino con alberi sempreverdi d'alto fusto									Demolire box in giardino. Rifare intonaco nel cortile. Cambiare mattonelle al piano terra del vano scale. Restaurare pavimentazione nel cortile e del giardino (dimensioni e disegni originali)								
DOCUMENTI ANNESSI																											OSSERVAZIONI								
NEG. 148.31a / 148.12a / 148.6a / 148.5a / 148.8a Scheda bis																											Cortile asfaltato nel luglio 1973								
																											REDATTA DA <b>G. M. Labaa</b> -giugno 1973								
																											REVISIONATA DA <b>V. Zanella</b> -giugno 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



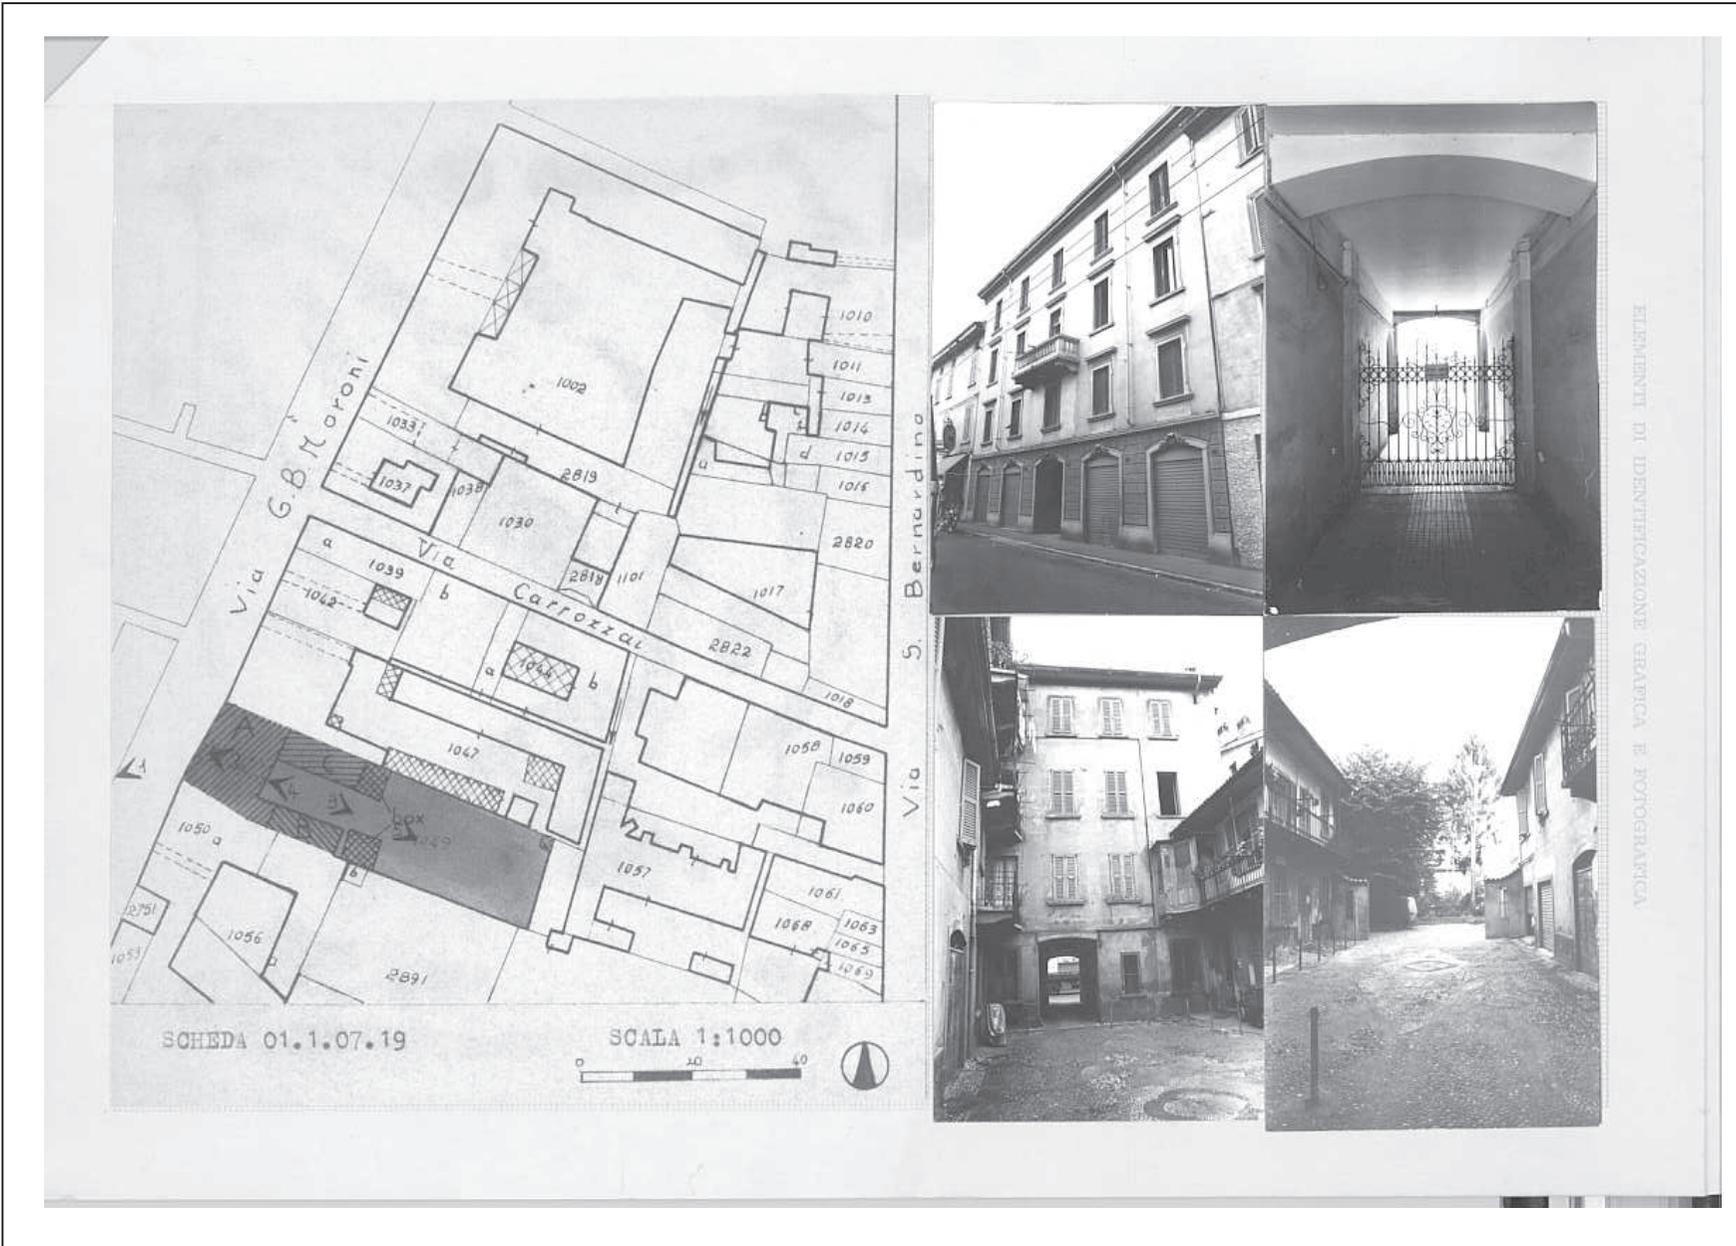

1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Casa Pesenti																		LOCALITÀ VIA Moroni																		N. CIV. 133-141								
REDATTA DA G.M.Labaa-giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																		VISTA DA								
																																				NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 7 1 9								
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										