




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIV-XV-XVI-XVII-XVIII																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Città Alta																		VIA Gombito / XIX-XX(dopo 1940) N. CIV. 2A																		0 2 0 2 4 2 3								
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 486																																												
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE bottega - galleria d'arte - residenza																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57																		PRG 1969: N.A. art. 11																										
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XV su preesistenze del sec. XIV.																		Edificio a testata di cortine. Pianta rettangolare. Tetto a mezzo padiglione. 4 e 5 piani. Fronte sud simmetricamente composto; 5 piani: a P.T. negozio con apertura centrale ad arco ribassato. Piani superiori coppia di aperture rettangolari. Due balconi al 3°P. (C)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Tetto in legno. Manto in coppi. Solai in legno e laterizio armato. Fronti intonacati. Contorni in arenaria. Cornici namento negozio in lamiera. Balconi in C.A. Zoccolatura in intonaco rustico. Scale in arenaria con ringhiera in ferro.								
TRASFORMAZIONI Ristrutturazione generale nel XVI sec. Formazione dei balconi nel XVIII sec. Fronte ovest: nel sec. XIX formazione di una scala interna addossata al lato ovest (solo al 1°P. e delle due finestre corrispondenti. Dopo il 1940 sistemazioni di interni e sostituzione dei balconi.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte sud: negozio con rosta nell'arco e grande contorno in lamiera. Balconi con piana sagomata. Sullo spigolo lampione in ferro battuto con braccio a sbalzo lavorato. Fronte ovest: a P.T. resti di antiche muraure: verso lo spigolo parte di grande arco in conci con unghia. Al centro parte di muratura in blocchi perfetta- (C)																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
																																				L'attuale.								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI Usa l'ingresso e parte del vano scale dell'edificio attiguo a est. A P.T. è collegato con l'edificio attiguo a nord. La presenza (&)								
DOCUMENTI ANNESSI v. schede n.0202422-25.																																				REDATTA DA IL								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTELLATA DA SANBRO ANGELINI ARCH. 18.SET. 1975								
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA IL								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

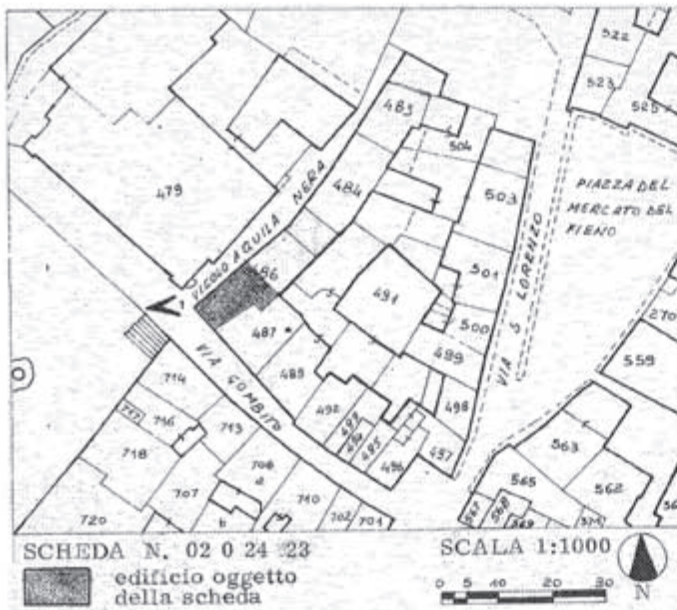

- (0) Fronte ovest: 4P. Finestre rettangolari irregolarmente disposte per ogni piano. Aperture a filo terra della cantina. Stretto vano scale interno con lucernario.
- (2) mente squadrati. Verso nord spalla d'apertura, sporgente dal filo del fronte, di pietre sbazzate in corsi abbastanza regolari con antico cardine. Chiavi di tiranti vicino allo spigolo.
Interno: al P.T. a nord muratura in pietre sbazzate poste in corsi regolari. Al 1°P. resti di una buca balestriera molto strombata nella parete est dell'edificio.
- (&) all'interno di una buca balestriera e di una possente muratura in pietra, fa presupporre l'esistenza sull'area a nord di una casa torre. La notevole vicinanza con il portone fortificato può far pensare ad un unico sistema fortificato. Il resto di arco a P.T. vicino allo spigolo, presuppone l'esistenza dal XV sec. di un portico che occupava parte dell'attuale sede stradale e conseguentemente di un fronte sud più avanzato. L'attuale composizione avviene forse con la formazione della piazza "nuova". Con l'ultimo restauro abolito l'intonaco graffiato a motivi geometrici di recente datazione.