




1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									(prima e dopo il '40)									EPOCA Sec.XVI-XVIII-XX																	
LOCALITÀ Città alta - Porta Dipinta									via Porta Dipinta									N. civ. 9-11																	
CATATO Com.Cens. Bergamo città FG.5 - MP.1019-1020-1022																		0 2 0 3 3 1 1																	
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE residenza																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono	B Medio	C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE			X B C	PARTI COMPLEMENTARI			X B C	COBERTURA			X B C	INTERNO			X B C	UMIDITÀ			A Inesistente	B Tracce	C Rilevante				GRADO				
PROTEZIONE ESISTENTE			DM. 4.1.1957 PRG. 1969 NA art.11																											3					
PROTEZIONE PROPOSTA			P.P.R.C.																																
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XVI e sec.XVIII									Edificio residenziale formato da tre corpi di fabbriche attigui. Pianta irregolarmente rettangolare. Tetto a falda e piano praticabile. Quattro P. più attico. Il fronte nord, nella fascia verticale centrale e al 3°P., è simmetricamente composto. Aperture rettangolari si alternano a quelle (2)									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Tetto e solai in cemento armato e laterizi. Manto in coppi. Fronti intonacati e in mattoni a vista (a sud) -Fronte nord: contorni delle aperture, balcone e mensole, marcadavanzali, colonnine, in marmo bianco. Fronte sud: pilestrini in graniglia. Balconata con pilette in mattoni e ringhiera. Attico in laterizi intonacati.																	
TRASFORMAZIONI A poco dopo il 1925 risale l'unificazione dei tre edifici con l'innalzamento della nuova facciata a sud. Nel 1940 unificazione dei fronti su via P. Dipinta mediante il rifacimento della facciata. Completa ristrutturazione degli interni. Più recente la costruzione dell'attico a est, e la trasformazione di parte del tetto in terrazza.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI									PROPOSTE DI RESTAURO																	
									Fronte su strada: l'alta zoccolatura a bugnato liscio comprende il P.T. e parte del 1°P. e termina con una fascia smodanata. Finestre del 1°P. con arco a bugnato; 2°P. finestre con cima liscia. 3°P. marcadavanzale e colonnine dal capitello in stile dorico. Finestre con tapparelle. (2)									Demolire l'attico e ripristinare il tetto, a spioventi.																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																		l'attuale - residenza																	
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																	
																		La posizione degli antichi fronti a sud corrisponde a quella dell'attuale loggia al 3°P. Al corpo di (xx)																	
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA																	
																		IL																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografico									SI deve proteggere il contesto interno									CONTROLLATA DA SANBRO ANGELO ARCH. 23 MAR. 1976																	
									SI deve proteggere il contesto interno									REVISIONATA DA																	
																		IL																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9									

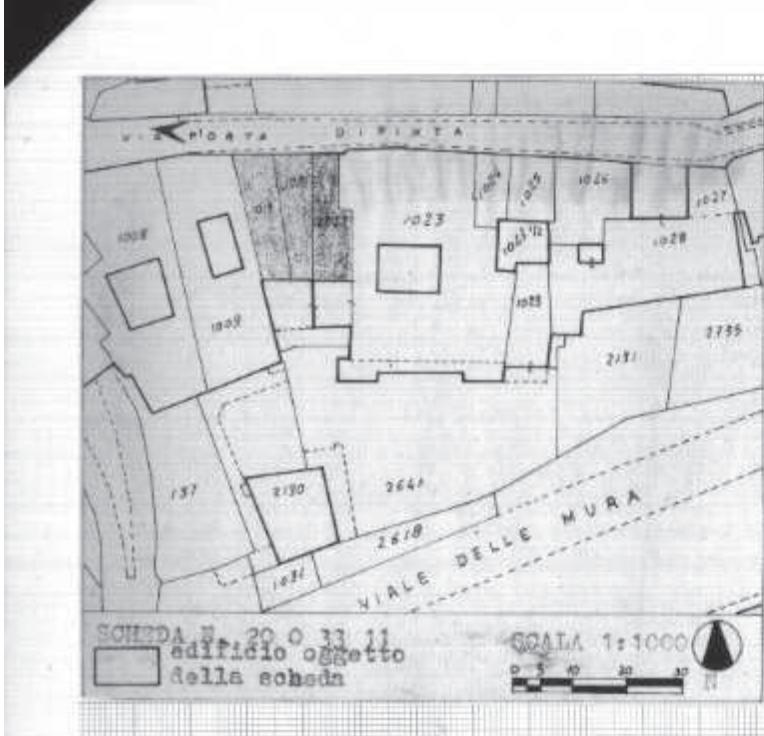

- (*) arcuate. Grande balcone su mensole al 2°P.
 Vano scale con ingresso rettangolare e alta finestra sfalsati rispetto ai piani; loggia su colonnine al 3°P.
 Fronte sud: finestre a bifora, ad arco ribassato e a pieno centro, rettangolari, riescono a mantenere l'antica suddivisione dei fronti dei tre edifici distinti. Solo l'ultimo piano è uniformato da una lunga balaustrata su cui si apre una loggia su pilastrini.

(*) Fronte sud sostanzialmente in stile neo-romanesco; con mattoni a vista: le parti intonacate, riquadrate da motivi geometrici monocromi. Bifora con pilastro poligonale e davanzale dentellato. Loggia sui pilastri dai capitelli composti che sostengono lungo architrave in legno con mensole intagliate. Sotto grotta decorato a motivo geometrico. Grotta con travetti a vista intagliati.

(xx) fabbrica a est è addossato, a sud, un edificio che impegna i due piani in ferri.

ELEMENTI DI RECINTIFICAZIONE GRANULARE IN PHOTOGRAPHIA