




1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>														
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>									EPOCA sec. <b>XVI-XIX</b>									NUMERO SCHEDA														
LOCALITÀ <b>Città Alta - Porta Dipinta</b>									via <b>Porta Dipinta</b>																		N. CIV. <b>25</b>					
CATASTO <b>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 202</b>																		<b>0204613</b>														
PROPRIETÀ <b>privata</b>									USO ATTUALE <b>residenza</b>																							
STATO DI CONSERVAZIONE	A Buon B Medioore C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE	X	B	C	PARTI COMPLEMENTARI	A	X	C	COPERTURA	A	X	C	INTERNO	A	X	C	UMIDITÀ	A Inesistente B Tracce C Riduvante	A	X	C					GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE	D.M. 4/1/57								PRG 1969: N.A. art. 11																3 corpi A							
PROTEZIONE PROPOSTA	PPRC																								6 " B							
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI														
EPOCA DI COSTRUZIONE <b>Sec. XVI.</b>									Edificio in cortina a pianta irregolarmente rettangolare. Tetto a falda. 4P. Il fronte strada, uniformato a quello dell'edificio attiguo a ovest, presentati sud e ovest in arenaria.									STRUTTURE E MATERIALI: Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno. Manto incoppi. Fronti intonacati. Contorni frontali.														
TRASFORMAZIONI <b>Sec. XIX:</b> l'edificio è stato unito a quello attiguo a ovest e a quello a nord. Sul fronte nord edificato corpo di fabbrica a un piano con aperture rettangolari e tetto a una falda (occlude parzialmente la finestra cinquecentesca del fronte nord).									CARATTERISTICHE PARTICOLARI: Fronte sud: a P.T. alta zoccolatura a bugnato rustico; le due aperture hanno contorni strombati e leggermente modanati. Il fronte, sporrendo da quello attiguo a ovest, forma uno spigolo occupato da angoliera. Sul fronte ovest tamponata l'apertura verticale del pozzo. Sul fronte nord a P.T. una finestra rinascimentale dai con(?)									PROPOSTE DI RESTAURO: Demolizione del corpo a un piano sul fronte nord. Rifacimento intonaci sui fronti nord e ovest.														
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA <b>L'attuale.</b>														
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI: L'edificio usa l'ingresso, l'androne, il cortile, il vano scale dell'edificio attiguo a ovest a cui è unito. Attualmente lavori di (&)														
DOCUMENTI ANNESSI <b>V. scheda n.0204614.</b>									Si deve proteggere il contesto interno <b>SI</b>									REDATTA DA <b>SANDRO ANGELINI ARCH.</b>														
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici									Si deve proteggere il contesto esterno <b>SI</b>									CONTROLLATA DA <b>10 FEB. 1976</b>														
																		REVISIONATA DA <b>IL</b>														

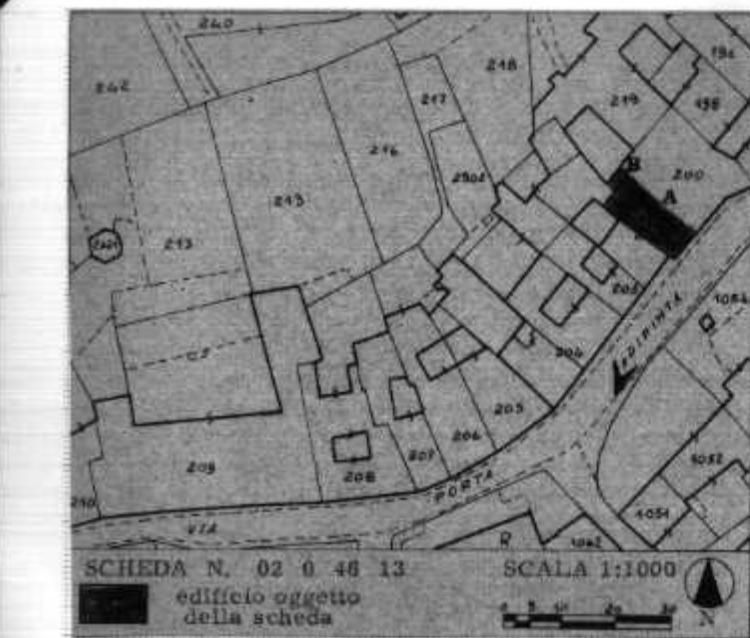

- (\*) camente composti con due finestre rettangolari per piano. Fronte ovest (sul cortile dell'edificio attiguo): a P.T. ingresso rettangolare. Ai piani superiori, come pure sul fronte Nord, finestre rettangolari di ineguali dimensioni, disposte senza ordine.
  - (\*\*) torni strombati in mattoni. Al 1°P. finestra con grande inferriata di recupero. Una spalletta della finestra del 2°P. in marmo con motivo a tortiglione (sec.XIV) di recupero (v. portale trattoria Mignorini).
  - (&) restauro nel locale a P.T. su strada.

TRATTAMENTI IN IDROSTICCAZIONE GRAVICA E FOTOGRAFICA