




1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																						
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																														
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA XV-XVI-XIX-XX (dopo)									NUMERO SCHEDA																														
LOCALITÀ Borgo Canale									via Borgo Canale/via Sudorno n. civ. 9B-11/945									4																														
CATATO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 1/ mp. 183-184																																																
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE residenza																																							
STATO DI CONSERVAZIONE	A Buono	B Medio	C Cattivo	SISTEMATURA PORTANTE	X	n	c	PARTI COMPLEMENTARI	A	B	C	COPERTURA	A	X	C	INTERNO	A	X	C	UMIDITÀ	A	Indistinti	B	Tracce	C	Rilevante	A	B	X						GRADO													
PROTEZIONE ESISTENTE	D.M. 14/3/67								PRG 1969: N.A. art. 11																																3							
PROTEZIONE PROPOSTA	PPRC																																															
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																														
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVI su preesistenze del sec. XV.									Edificio in cortina, pianta irregolare con cortile interno. Copertura a 2 falze. Sec. XIX il 3° piano e gli annessi in fondo al giardino sono stati costituiti ex novo. + sottotetto abitabile: al P.T. piccolo portale d'ingresso laterale a tutto sesto e bottega con larga apertura rettangolare. Zoccolatura. Il resto (o) nel cortile a filo del muro due grandi archi a sesto ribassato formati da blocchi di pietra squadrata; anche i pilastri di sostegno sono pietre squadrata. Uno dei due archi non è completo e gli è stata addossata una rampa di scale. Fronte sud sul cortile: sopra l'ingresso al vano scale, immagine votiva in (o) CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Lo stretto androne in pendenza con gradini larghi e bassi conduce al cortile rettangolare. Al giardino, a nord dell'edificio, molto scosceso e a quota molto alta rispetto a quella di via Borgo Canale, si ac(") Si deve proteggere il contesto interno X: no Si deve proteggere il contesto esterno X: no									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Tetto e scale in legno. Manto in coppi. Fronti intonacate. Su via Borgo Canale: cornicioni in arenaria, zoccolatura in cemento rustico. Negli altri fronti intonacati in arenaria, legno o cemento. Portale arcuato in via Sudorno in arenaria. Muro di cinta in pietrame intonacato coperto da fila di coppi. Androne a cortile lastrica (\$) PROPOSTA DI RESTAURO Demolizione del 3°P. del corpo perpendicolare alla strada e di tutte le costruzioni in giardino. Sistemazione del vano scale. (+) UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale è residenza. OSSERVAZIONI Usa in parte il vano scale dell'edificio attiguo (N.9).																														
PROPRIETARIO ATTUALE																																																
BIBLIOGRAFIA																																																
DOCUMENTI ANNESSI v.scheda n. 0310113.																																																
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																						

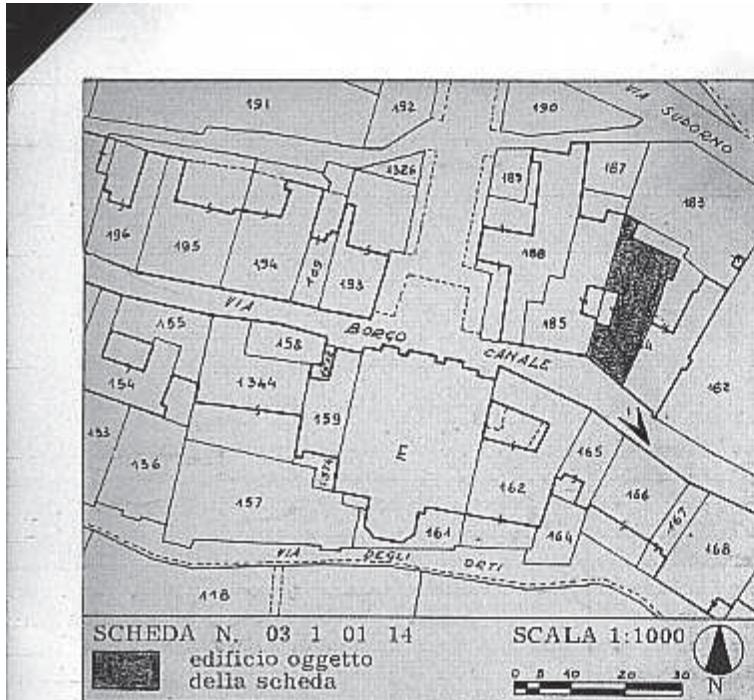

- (*) dell'edificio ha 4 piani: la composizione dei fronti è molto irregolare con aperture di differenti dimensioni. L'edificio ha anche un'entrata dal giardino, posta al 3° piano sul fronte nord.
- (Δ) corniciata in cotto. Parecchi conterni di aperture fra cui l'architrave della bottega, sono in legno. Al 3°P. le aperture hanno le tapparelle e il davanzale sporgente in cemento. Sopra l'apertura nel muro di cinta, affresco rettangolare incassato con scena sacra. Tracce di intonaco antico.
- (**) cede dal 2° e dal 3° piano dell'edificio. Il giardino arriva fino alla via Sudorno dove è cintato da un muro leggermente scarpatato da cui sporge un alto portale con apertura arcuata e grossa cornice modanata.
- (\\$) ti con pietre di forma irregolare. Marcapiani in cemento.
- (+) Nei fronti sul cortile ordinare per dimensioni, allineamenti e materiali le aperture delle finestre. Restauro dell'affresco sul portale del muro di cinta su via Sudorno. Rifare pavimentazione androne e cortile.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA