




1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI												MONUMENTI															
DENOMINAZIONE Istituto Padre Monti									EPOCA Sec.XVI-XIX-XX prima e dopo 1940												NUMERO SCHEDA															
LOCALITÀ Borgo Canale									via Sudorna												n. civ. 11-11A															
CATATO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 9 / nn. 743-744-755																					0   3   1   0   2   1   7															
PROPRIETÀ ente religioso									USO ATTUALE pensionato																											
STATO DI CONSERVAZIONE	A Buono	B Moderato	C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE	X	B	C	PARTI COMPLEMENTARI	X	B	C	COPERTURA	X	B	C	INTERNO	X	B	C	UMIDITÀ	A Inossidabile	B Trace	C Estremamente					GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE	DM. 14/3/67 PRG 1969: N.A. art; 11																														3					
PROTEZIONE PROPOSTA	PPRC																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI															
EPOCA DI COSTRUZIONE Inizio sec.XIX su poche preesistenze del XVI sec. (portico e una stanza al P.T.).									Edificio isolato; in parte a filo strada. Pianta irregolare. Tetto a padiglioni. Cortile interno con porticato su di un lato. 2-3-4 piani. Sul fronte sud paesaggio coperto d'ingresso con architravi su mensole. A filo strada due aperture rettangolari a fine (°)												STRUTTURE E MATERIALI Muratura in mattoni e mietta. Tetto in legno. Manto in meravigliesi. Solai in legno, alcuni in C.A., Fronti intonacate. Contorni in arenaria o cemento. Colonne del portico, portale della scala esterna, balcone in arenaria. Zoccolatura in cemento rustico. Belaustre in graniglia. Serramenti del portico in ferro. Veranda con colonnine in ferro e copertura in C.A. Accesso dalla strada(S)															
TRANSFORMAZIONI Nel XIX sec. l'edificio era formato da due corpi di fabbrica separati, non a filo di strada. Nel XX sec. sono stati collegati da un nuovo corpo di fabbrica a filo strada.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Portale d'ingresso con mensoline lavorate. Portico chiuso a veranda con volte a crociera e capitelli pensili: colonne con bei capitelli composti. Una rampa di scale con volta a botte ribassata. Fitte decorazioni pittoriche. Sottogronda con motivi decorativi monocromi. Un locale a P.T. con volta a botte con velette. (±)												PROPOSTE DI RESTAURO Rivedere gli intonaci. Togliere l'intonaco dal muro dell'accesso dalla strada. Mascherare i murari in prismi e C.A. Demolire coni(%)															
Ristrutturazione generale nel 1960.									CONTENUTO INTERNO ED ESTERNO Accesso parallelo alle strade con parapetti e cancello. Addossata all'edificio una scala esterna con portale architravato porta al giardino. Il giardino veramente terrazzato circonda su tre lati l'edificio (")												UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza collettiva.															
PROPRIETARIO ATTUALE																					OSSERVAZIONI															
BIBLIOGRAFIA																																				
DOCUMENTI ANNESSI V. scheda n.0310218.																																				
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9										

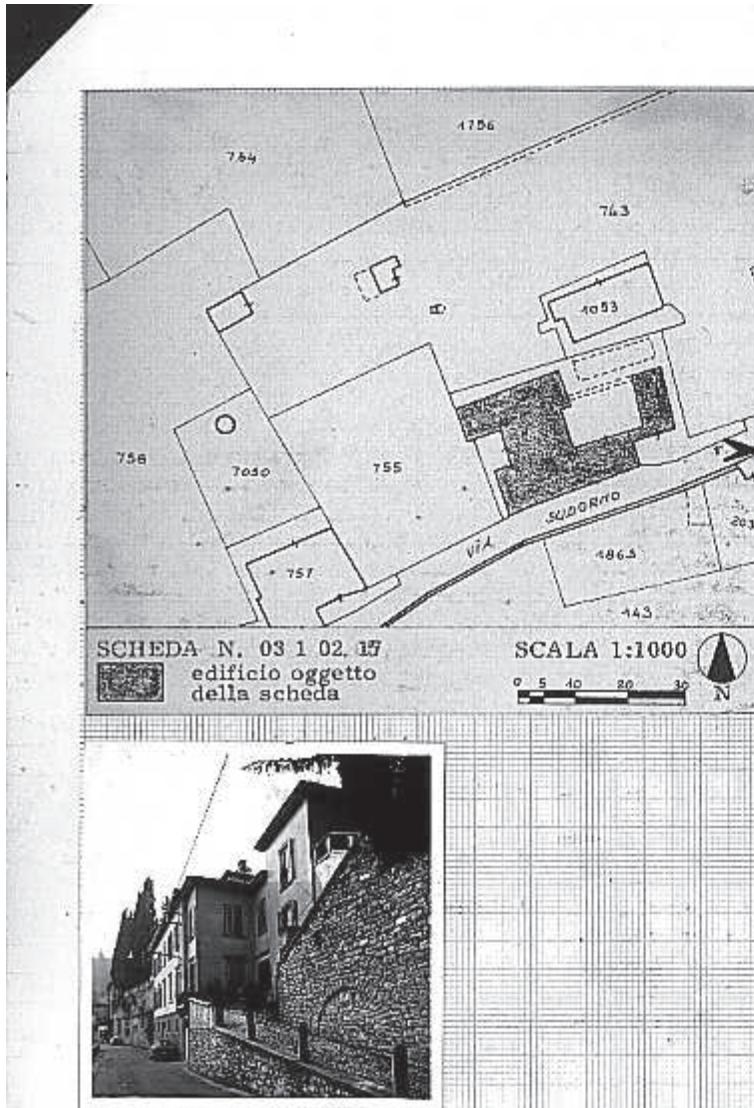

- ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E CIVICO
- (\*) stre quadrate con inferriate. Alta zoccolatura a riquadri e marcipano. Al 1°P. massiccio balcone. Sul lato ovest del cortile portico a due arcate a pieno centro su colonne. Apertura arretrata al P.T. in cortile. Addossata al fronte ovest veranda su colonnine in ferro e copertura piana: grandi aperture arcuate.
  - (\*\*) La veranda ha i capitelli delle colonnine lavorati e fastigatura in lamiera. Parecchi soffitti con decorazioni pittoriche. In giardino finta grotta addossata al lato ovest e, sparse, alcune stele votive.
  - (\*\*\*) ficio. A est, a file strada, muro di sostegno con arcature temponate e leggermente scernuto: pietre a corsi regolari. A ovest muro di sostegno. Il lato nord del cortile è formato da alto muro di contenimento sovrastato da balaustra. A est campo da foot-ball sorretto da muretti in C.A. Una baracca usc conigliera e un pollaio in muratura con tetto a falde. Parte ovest del giardino con simbole geometriche. Piante d'alto fusto.
  - (\*\*) acciottolato. Cortile pavimentato in mattonelle di cemento. Parte del giardino in ghiaie e in acciottolato. Muro di cinta del giardino e parapetto a sud in prismi non intonacate.
  - (\*\*) conigliera e finta grotta. Sistemare la veranda.